



לכבוד

הדס דרוקר-מנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה  
עיריית מודיעין מכבים-רעות

טלפון : 08-9726194

מייל : hadas\_d@modiin.muni.il

## סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אל מ"ג) בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבית ספר משוואת נריה ברח' נחל צלמון 23, מודיעין

בתאריך 25/10/17 ובתאריך 18/03/18 בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבית ספר משוואת נריה ברח' נחל צלמון 23, מודיעין.

המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF ו-RF, ראה פרטים בהמשך.

תוצאות המדידות נבחנו ביחס להנחיות המומלצות כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה. כמו כן מצויים הסברים ותקנות בנספחים שבדו"ח המצורף, ויש גם אפשרות למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה : [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il) ובאתר של גלית החברה לאיכות הסביבה [www.galit.co.il](http://www.galit.co.il).

במידה וידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

בכבוד רב,

יורם גבאי

יועץ מקצועי לבטיחות קרינה

גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ

**בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום קשר חד-משמעי המתבטא בנזקים ביולוגיים. עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות להפחתת רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.**

"נבדק ע"י גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ בעלת מערכת ניהול איכות וניהול איכות סביבה העומדת בדרישות התקנים תקן ישראלי ISO 9001 ותקן ישראלי ISO 14001 ומאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי"

## סקר בטיחות קרינה





### פרטי ההזמנה

שם המבקש: הדס דרוקר, מנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה, עיריית מודיעין מכים-רעות  
תאריך הבקשה: 24/10/17

### אפיון מדידות הקרינה

תאריך ושעה: 18/03/18, 25/10/17

מקום: נחל צלמון 23, מודיעין.

אפיון המקום: בית ספר באזור עירוני.

הבדיקה בוצעה בנוכחות: רמי- אב הבית.

תנאי מזג אוויר: קיצי.


מקור שדה אל מ"ג: רקע, לוח החשמל, ראوتر, אנטנות בסביבה.

סוג המדידות: מדידות שדה מגנטי וצפיפות הספק.

| שם ושם משפחה | תואר  | סוג היתר | מספר ההיתר | תוקף ההיתר | חתימה                                                                               |
|--------------|-------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| אורי רונן    | מהנדס | ELF      | 5098-01-4  | 01/02/2020 |  |
| אורי רונן    | מהנדס | RF       | 5098-01-6  | 30/03/2020 |  |

שם הבדוק המוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ואת המדידות

### שם עורכת הדוח ומאשר הדוח

| שם ושם משפחה     | תפקיד       | חתימה                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| אלבינה אוצ'לדייב | עורכת הדוח  |                                                                            |
| אילן בן דור      | מהנדס איכות | <p>אילן בן דור<br/>מהנדס מבקר איכות<br/>גלית החברה לאיכות הסביבה בע"מ</p>  |





## סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל (ELF)

### אפיון מכשיר המדידה

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>המכשיר אמין בעל תעודות אישור כיול תקפות ממעבדה מורשית ודיוקו קביל בישראל, ארה"ב ובמדינות רבות אחרות, לצורך משפטי, או לכל צורך אחר.</p> <p>Electromagnetic field strength meter: AARONIA AG<br/>MODEL NUMBER : SPECTRAN NF-1010E<br/>S.N: 01456</p> | סוג המכשיר           |
| <p>Frequency range : 30 -2000 HZ<br/>טווח תדירות : 30–2000 Hz.<br/>רגישות : שדה מגנטי – 0.01 mG–2G</p>                                                                                                                                                | מאפייני החיישן       |
| 31.01.19                                                                                                                                                                                                                                              | תוקף הכיול של המכשיר |

### שיטות המדידה לקרינה אלמ"ג

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא :

- נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
- בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
- המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה (לא נקודות עם חשיפה רגעית).
- בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוקללת של כל השדות המגנטיים באזור.





## תוצאות:

### פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                     | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס ללוח החשמל |            |
|-------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                                        |                              |                                         | מרחק [מטר]            | גובה [מטר] |
| 1.    | מסדרון ליד חדר אב הבית סמוך ללוח החשמל | 9                            | לא חורג חשיפה רגעית                     | 0.3                   | 1          |
| 2.    | מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל               | 5                            | לא חורג חשיפה רגעית                     | 0.5                   | 1          |
| 3.    | מסדרון 1 מ' מלוח החשמל                 | 2.5                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| 4.    | חדר אב הבית סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל | 6                            | לא חורג חשיפה רגעית                     | 0.3                   | 1          |
| 5.    | חדר אב הבית במעבר                      | 4                            | לא חורג חשיפה רגעית                     | 0.5                   | 1          |
| 6.    | חדר אב הבית במעבר                      | 1.9                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| 7.    | חדר אב הבית במעבר                      | 1.6                          | לא חורג                                 | 2                     | 1          |
| 8.    | עמדת העבודה של אב הבית                 | 1.5                          | לא חורג                                 | 3                     | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                     | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס ללוח החשמל |            |
|-------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                                        |                              |                                         | מרחק [מטר]            | גובה [מטר] |
| 9.    | מסדרון ליד חדר המורים סמוך ללוח החשמל  | 1.7                          | לא חורג                                 | 0.3                   | 1          |
| 10.   | מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל               | 1                            | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| 11.   | מסדרון 1 מ' מלוח החשמל                 | 0.7                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| 12.   | חדר של רבקה סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל | 1.6                          | לא חורג                                 | 0.3                   | 1          |
| 13.   | חדר של רבקה 0.5 מהקיר הגובל בלוח החשמל | 1.5                          | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| 14.   | חדר של רבקה 1 מהקיר הגובל בלוח החשמל   | 1.4                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| 15.   | חדר של רבקה 2 מהקיר הגובל בלוח החשמל   | 1.3                          | לא חורג                                 | 2                     | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס ללוח החשמל |            |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                                   |                              |                                         | מרחק [מטר]            | גובה [מטר] |
| 16.   | מסדרון ליד המעלית סמוך ללוח החשמל | 2                            | לא חורג                                 | 0.3                   | 1          |
| 17.   | מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל          | 0.9                          | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| 18.   | מסדרון 1 מ' מלוח החשמל            | 0.7                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                                         | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס ללוח החשמל הראשי ומונה חברת החשמל |            |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|       |                                                            |                              |                                         | מרחק [מטר]                                   | גובה [מטר] |
| 19.   | מסדרון ליד כיתה ו/2 סמוך ללוח החשמל הראשי ומונה חברת החשמל | 40                           | לא חורג חשיפה רגעית                     | 0.3                                          | 1          |
| 20.   | מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל                                   | 16                           | לא חורג חשיפה רגעית                     | 0.5                                          | 1          |
| 21.   | מסדרון 1 מ' מלוח החשמל                                     | 7                            | לא חורג חשיפה רגעית                     | 1                                            | 1          |
| 22.   | מסדרון 2 מ' מלוח החשמל                                     | 3.7                          | לא חורג                                 | 2                                            | 1          |
| 23.   | כיתה ו/3 במעבר סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל                  | 3.3                          | לא חורג                                 | 0.3                                          | 1          |
| 24.   | כיתה ו/3 במעבר                                             | 2.7                          | לא חורג                                 | 0.5                                          | 1          |
| 25.   | כיתה ו/3 1 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל                       | 1                            | לא חורג                                 | 1                                            | 1          |
| 26.   | כיתה ו/3 2 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל                       | 1.8                          | לא חורג                                 | 2                                            | 1          |
| 27.   | כיתה ו/3 3 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל                       | 1.5                          | לא חורג                                 | 3                                            | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF - קומת קרקע

| מס' # | תיאור נקודת המדידה     | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|-------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|       |                        |                              |                                         | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| 28.   | כיתה ד' 2              | 1.3                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| 29.   | חדר מחשבים             | 2.5                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| 30.   | חדר נגרות              | 0.5                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| 31.   | חדר שילוב והשאלת ספרים | 0.4                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| 32.   | כיתה ב' 5              | 0.2                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| 33.   | כיתה ה' 3              | 0.3                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| 34.   | כיתה ג' 1              | 1.5                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| 35.   | כיתה ו' 2 במרכז הכיתה  | 0.6                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.







## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה    | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|-------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|       |                       |                              |                                          | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| 36.   | כיתה ו' 2 במרכז הכיתה | 0.7                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומת קרקע

| מס' # | תיאור נקודת המדידה           | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס למפקס הזרם |            |
|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                              |                              |                                          | מרחק [מטר]            | גובה [מטר] |
| 37.   | ממ"ד ספריה סמוך ללוח החשמל   | 2.7                          | לא חורג                                  | 0.3                   | 1          |
| 38.   | ממ"ד ספריה 0.5 מ' מלוח החשמל | 1                            | לא חורג                                  | 0.5                   | 1          |
| 39.   | ממ"ד ספריה 1 מ' מלוח החשמל   | 0.2                          | לא חורג                                  | 1                     | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומת קרקע

| מס' # | תיאור נקודת המדידה          | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|-------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|       |                             |                              |                                          | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| 40.   | כיתה ד' 1                   | 1.2                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 41.   | כיתה ד' 4                   | 1.3                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 42.   | כיתה ג' 3                   | 1.1                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 43.   | חדר מורים בעמדת ישיבה       | 1.3                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 44.   | חדר מורים בעמדת מחשב        | 1.4                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 45.   | מטבחון                      | 1.5                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 46.   | מזכירות בעמדה של טליה       | 2.4                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 47.   | מזכירות בעמדה של אביבה      | 1.3                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 48.   | מזכירות בעמדה של רות הסגנית | 1                            | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| 49.   | מזכירות בעמדה של המנהל      | 1.3                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                   | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס ללוח החשמל |            |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                                      |                              |                                         | מרחק [מטר]            | גובה [מטר] |
| 50.   | מסדרון ליד כיתה א' 3 סמוך ללוח החשמל | 1.7                          | לא חורג                                 | 0.3                   | 1          |
| 51.   | מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל             | 1                            | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| 52.   | מסדרון 1 מ' מלוח החשמל               | 0.7                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| 53.   | כיתה א' 3 סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל | 0.9                          | לא חורג                                 | 0.3                   | 1          |
| 54.   | כיתה א' 3 במעבר                      | 0.5                          | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| 55.   | כיתה א' 3 במעבר                      | 0.35                         | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| 56.   | כיתה א' 3 בעמדת הישיבה הקרובה        | 0.3                          | לא חורג                                 | 2                     | 1          |
| 57.   | כיתה א' 3 בעמדת הישיבה השנייה        | 0.2                          | לא חורג                                 | 3                     | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1

| מס' # | תיאור נקודת המדידה | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|-------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|       |                    |                              |                                          | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| .58   | כיתה א' 1          | 0.4                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| .59   | כיתה א' 2          | 0.3                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| .60   | כיתה ה' 2          | 0.7                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| .61   | חדר יועצת ימימה    | 2.2                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.



## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF קומה 1

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס ללוח החשמל |            |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                                   |                              |                                         | מרחק [מטר]            | גובה [מטר] |
| 62.   | מסדרון ליד המעלית סמוך ללוח החשמל | 1.1                          | לא חורג                                 | 0.3                   | 1          |
| 63.   | מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל          | 0.7                          | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| 64.   | מסדרון 1 מ' מלוח החשמל            | 0.2                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.



## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF - קומה 1

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                      | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקה ביחס ללוח החשמל |            |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
|       |                                         |                              |                                         | מרחק [מטר]            | גובה [מטר] |
| .65   | מסדרון ליד כיתה ו' 1 סמוך ללוח החשמל    | 5                            | לא חורג חשיפה רגעית                     | 0.3                   | 1          |
| .66   | מסדרון 0.5 מ' מלוח החשמל                | 1.1                          | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| .67   | מסדרון 1 מ' מלוח החשמל                  | 1.5                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| .68   | כיתה ו' 1 סמוך לקיר הגובל בלוח החשמל    | 1.6                          | לא חורג                                 | 0.3                   | 1          |
| .69   | כיתה ו' 1 0.5 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל | 1.5                          | לא חורג                                 | 0.5                   | 1          |
| .70   | כיתה ו' 1 1 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל   | 1.4                          | לא חורג                                 | 1                     | 1          |
| .71   | כיתה ו' 1 2 מ' מהקיר הגובל בלוח החשמל   | 1.3                          | חורג                                    | 2                     | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.



## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1

| מס' # | תיאור נקודת המדידה | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|-------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|       |                    |                              |                                          | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| .72   | כיתה ב' 4          | 0.3                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| .73   | כיתה ב' 2          | 0.2                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| .74   | כיתה ב' 1          | 0.17                         | לא חורג                                  | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF - קומה 1

| מס' # | תיאור נקודת המדידה    | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|-------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|       |                       |                              |                                          | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| 75.   | כיתה ב' 3 במרכז הכיתה | 0.3                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – קומה 1





| מס' # | תיאור נקודת המדידה | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|-------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|       |                    |                              |                                         | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| .76   | כיתה ו' 6          | 1.3                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .77   | ממ"ד של שרה        | 0.8                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .78   | ממ"ד כיתה ה' 4     | 1.6                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .79   | חדר תרפיה          | 0.8                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .80   | כיתה ד' 4          | 0.8                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .81   | כיתה ד' 3          | 0.5                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .82   | חדר ספח 2          | 0.7                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .83   | חדר ספח 1          | 0.8                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |
| .84   | כיתה ה' 1          | 0.6                          | לא חורג                                 | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

## פרוטוקול רשמי - מדידת שדה מגנטי ELF – כתות קרוואנים





יום שלישי י"א ניסן תשע"ח  
27 במרץ 2018  
עמוד 19 מתוך 48  
סימוכין 2418032711

| מ' # | תיאור נקודת המדידה | צפיפות השטף המגנטי שנמדדה mG | חורג/ לא חורג מהמלצות המשרד להגנת הסביבה | בדיקת רקע  |            |
|------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|      |                    |                              |                                          | מרחק [מטר] | גובה [מטר] |
| .85  | כיתה ו' 4          | 0.2                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| .86  | כיתה ו' 5          | 0.15                         | לא חורג                                  | רקע        | 1          |
| .87  | כיתה ג' 2          | 0.1                          | לא חורג                                  | רקע        | 1          |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

## ניתוח תוצאות המדידה

אוסטורובסקי 11, רעננה  
טל': 1700-50-50-54  
טל': 09-7400040  
אתר: www.galit.co.il





1. תוצאות המדידה הינם ערכי השדה המגנטי המכסימלי המתקבל בנקודת המדידה כאשר שטף קווי השדה העוברים דרך טבעת גלאי המדידה, הוא הגדול ביותר. **סביר להניח שתרומת השינויים בעומס הינה בגבולות של 100% לכל כיוון. הזרם ישתנה בהתאם ולכן גם השדה המגנטי.**
2. כחלק ממדיניות "עקרון הזהירות המונעת" (אין חיוב חוקי) מומלץ שלא למקם עמדות קבועות בעלי שהייה ארוכת טווח לאורך היממה סביב מקורות חשמל באזורים בהם נמצאו ערכים הגבוהים מהספים המומלצים לחשיפה ארוכת טווח ע"י המשרד להגנת הסביבה והארגון הבינלאומי לחקר הסרטן- IARC (4 מילי גאוס בממוצע בחשיפה ל- 24 שעות). כמו כן מומלץ (אין חיוב חוקי) לשקול אפשרות שינוי בתצורת אכלוס באופן שיביא לעמידה בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לשהייה רציפה.
3. דרישת המשרד להגנת הסביבה מגדיר ערך ממוצע לחשיפה, ההנחות מתבססות על ההנחה שאין סטייה גדולה בין המדידה הרגעית לממוצע. יחד עם זאת, יש להתייחס ליציבות השדה המגנטי לאורך זמן. כלומר, השדה המגנטי תלוי בעומס של קו המתח ולכן צפויים שינויים בעוצמת השדה המגנטי לאורך שעות היממה וחדשי השנה כתלות בצריכת הזרם, את ההתרשמות לגבי רמת החשיפה לאורך זמן ניתן לקבל ע"י רישום והקלטה של השדה המגנטי במשך 24 שעות (או יותר) ולחשב את השדה המגנטי הממוצע ליממה.
4. יש לבחון כל נקודת מדידה באם רמת הקרינה שנמדדה בה חורגת מהמלצות המשרד להגנת הסביבה תוך דגש למשך שהיית האוכלוסייה באותה הנקודה לאורך היממה.

## מסקנות

1) ההסבר לתוצאות המדידה ניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.





- (2) **חשיפה רגעית** מרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**.
- (3) רמת הקרינה המומלצת **לחשיפה ממושכת** ע"פ המשרד להגנת הסביבה בישראל במוסדות חינוך הינה עד 4 מילי גאוס. (ראה נספחים א'-ד').
- (4) בכל נקודות המדידה בהם יש שהייה קבועה נמדדו **ערכים נמוכים** מהסף המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה. (ראה דו"ח תוצאות).
- (5) במידה ויידרשו הבהרות והסברים נוספים, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.

#### יורם גבאי

יועץ מקצועי לבטיחות קרינה  
מומחה מטעם בית המשפט  
בורר לענייני איכות הסביבה



## סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רדיו (RF)

### אפיון מכשיר המדידה

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Electromagnetic field strength meter<br>model TES 593 s/n 140506618 | מכשיר מתוצרת TES     |
| Frequency range 10MHz 8GHz                                          | מאפייני החיישן       |
| 10/05/18                                                            | תוקף הכיול של המכשיר |

### שיטות המדידה לקרינה

בכל אזור נמדדת הקרינה האלקטרומגנטית באופן הבא:

1. נערכת סריקה של האזורים הנגישים.
2. בנקודה בה נמדדה הקרינה הגבוהה ביותר, נערכת מדידה מדויקת ונרשם הערך הגבוה ביותר.
3. המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם שבהם שוהים חלק מהיממה (לא נקודות עם חשיפה רגעית).
4. בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוקללת של כל השדות המגנטיים באזור.



## תוצאות:

## פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה | אכלוס האזור | עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | עמידה בדרישות בהספק מרבי | בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה |                   |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|       |                    |             |                                               |                                   |                          | מרחק [מטר]                | גובה מהרצפה [מטר] |
| 1.    | כיתה ו' 3          | רציף        | 0.02                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 2.    | כיתה ד' 2          | רציף        | 0.002                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 3.    | כיתה ו' 2          | רציף        | 0.006                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 4.    | חדר מחשבים         | רציף        | קטן מ 0.001                                   | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 5.    | חדר נגרות          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 6.    | חדר שילוב והשאלות  | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 7.    | כיתה ב' 5          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 8.    | כיתה ה' 3          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 9.    | כיתה ג' 1          | רציף        | 0.003                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 10.   | ממ"ד ספרייה        | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 11.   | כיתה ד' 1          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 12.   | כיתה ג' 4          | רציף        | 0.003                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה     | אכלוס האזור | עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | עמידה בדרישות בהספק מרבי | בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה |                   |
|-------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|       |                        |             |                                               |                                   |                          | מרחק [מטר]                | גובה מהרצפה [מטר] |
| 13.   | כיתה ג' 3              | רציף        | 0.007                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 14.   | חדר מורים              | רציף        | 0.01                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 15.   | מטבחון                 | רציף        | 0.03                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 16.   | מזכירות בעמדה של טליה  | רציף        | 0.03                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 17.   | מזכירות בעמדה של אביבה | רציף        | 0.07                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 18.   | עמדה של רות הסגנית     | רציף        | 0.02                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 19.   | עמדה של המנהל          | רציף        | 0.03                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 20.   | כיתה א' 3              | רציף        | 0.01                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 21.   | כיתה א' 1              | רציף        | 0.02                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 22.   | כיתה א' 2              | רציף        | 0.02                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 23.   | כיתה ה' 2              | רציף        | 0.02                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 24.   | חדר יועצת ימימה        | רציף        | 0.01                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.







## פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה | אכלוס האזור | עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | עמידה בדרישות בהספק מרבי | בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה |                   |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|       |                    |             |                                               |                                   |                          | מרחק [מטר]                | גובה מהרצפה [מטר] |
| 25.   | כיתה ו' 1          | רציף        | 0.02                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 26.   | כיתה ב' 4          | רציף        | 0.02                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 27.   | כיתה ב' 2          | רציף        | 0.03                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 28.   | כיתה ב' 1          | רציף        | 0.01                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 29.   | כיתה ב' 3          | רציף        | 0.01                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 30.   | כיתה ו' 6          | רציף        | 0.003                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 31.   | ממ"ד של שרה        | רציף        | 0.01                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 32.   | חדר תרפיה          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 33.   | כיתה ד' 4          | רציף        | 0.006                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 34.   | כיתה ד' 3          | רציף        | 0.002                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 35.   | חדר ספח 2          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 36.   | חדר ספח 1          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 37.   | כיתה ה' 1          | רציף        | 0.04                                          | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה | אכלוס האזור | עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | עמידה בדרישות בהספק מרבי | בדיקה ביחס לאנטנות בסביבה |                   |
|-------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|       |                    |             |                                               |                                   |                          | מרחק [מטר]                | גובה מהרצפה [מטר] |
| 38.   | כיתה ו' 4          | רציף        | 0.003                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 39.   | כיתה ו' 5          | רציף        | 0.006                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |
| 40.   | כיתה ג' 2          | רציף        | 0.001                                         | 40                                | עומד                     | כ-700                     | 1.6               |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.





## פרוטוקול רשמי - מדידת צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית RF

| מס' # | תיאור נקודת המדידה                         | אכלוס האזור | עוצמת הקרינה שנמדדה $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | סף יחוס $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | עמידה בדרישות בהספק מרבי | בדיקה ביחס לראוטר *Wifi |                   |
|-------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
|       |                                            |             |                                               |                                   |                          | מרחק [מטר]              | גובה מהרצפה [מטר] |
| 41.   | סמוך לראוטר המותקן על הקיר הדרומי של הכיתה | רציף        | 4.7                                           | 100                               | עומד                     | 0.5                     | 0                 |
| 42.   | עמדת הישיבה הקרובה                         | רציף        | 2                                             | 100                               | עומד                     | 1                       | 0                 |
| 43.   | עמדת הישיבה השנייה                         | רציף        | 1.6                                           | 100                               | עומד                     | 2                       | 0                 |
| 44.   | מרכז הכיתה                                 | רציף        | 0.2                                           | 100                               | עומד                     | 3                       | 0                 |
| 45.   | קיר מערבי                                  | רציף        | 0.1                                           | 100                               | עומד                     | 4                       | 0                 |
| 46.   | קיר מזרחי                                  | רציף        | 0.08                                          | 100                               | עומד                     | 4                       | 0                 |
| 47.   | קיר צפוני                                  | רציף        | 0.09                                          | 100                               | עומד                     | 6                       | 0                 |

תוצאות המדידות נכונות למקום וזמן המדידה.

- הבדיקה בוצעה כאשר 4 מחשבים חוברו לרשת, WIFI לשימוש המורים בלבד





## הסבר לתוצאות המדידה

על בסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO) נקבעו ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת שמטרתם למנוע בביטחון מלא השפעות בריאותיות ידועות.

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה. צמצום חשיפת הציבור לקרינה נעשה בהתאם לטכנולוגיות הקיימות, המאפשרות בעלות סבירה להקטין את רמות הקרינה ממקורות שונים.

## סף בריאותי וסף סביבתי

**הסף הבריאותי** לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, הוא סף המגדיר מהי החשיפה המזערית המבטיחה שלא יגרם נזק בריאותי. הסף נקבע תוך התייחסות לתופעות השליליות הידועות והתייחסות לאוכלוסיות הרגישות ביותר כמו ילדים, חולים, מבוגרים וכו'. הסף הבריאותי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP 1998) הפועלת בארגון הבריאות העולמי. המלצות ICNIRP אינן מתייחסות לתופעות שליליות שקיומן מוטל בספק מדעי או לתפיסת הציבור הרחב בכל מדינה ומדינה בנוגע למושג סיכון. הסף הבריאותי מתייחס לחשיפה אקוטית (קצרת מועד) בלבד.

**הסף הסביבתי** לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, אמור לאזן בין האינטרס להפעיל מקורות קרינה לרווחת הציבור והאינטרס לא לפגוע (בריאותית או כלכלית) במתגוררים בסמיכות למקורות קרינה או נמצאים בסמוך להם. הסף נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתייחס לסף הבריאותי, לרמת הסבירות לקיום סיכונים אחרים מאלה שנקבעו בחשבון בקביעת הסף הבריאותי, לציפיות החברה הישראלית להגנה מפני סיכונים אלה, וליכולת של החברה הישראלית לממן נקיטת אמצעים להפחתת הסיכונים. הסף הסביבתי הוא לחשיפה רצופה וממושכת.

באשר לאזורים בהם החשיפה אינה רצופה וממושכת כגון: גגות, חצרות, מדרכות ופארקים המשרד אינו מאשר הקמת מתקנים הפולטים קרינה בלתי מייננת שעלולה לחשוף אנשים באופן זמני ליותר מ 30% מהסף הבריאותי.

- הגדרה מתוך חוק הקרינה **לחשיפה רצופה וממושכת**: "חשיפה של אדם לקרינה במשך 4 שעות לפחות ביממה, במהלך 5 ימים בשבוע, בכל מקום שהוא נמצא בו, ובכלל זה בדירת מגורים, מוסד חינוך, מוסד לקשישים, בית חולים, משרד או שטח ציבורי פתוח המשמש כגן משחקים";





## הסבר לתוצאות המדידה

1. ארגון הבריאות העולמי (WHO) אימץ את המלצות הוועדה הבינלאומית לקרינה לא מייננת – ICNIRP וקבע כי רמת החשיפה המרבית המותרת של בני אדם לקרינה בתחום תדרי הרדיו הינה :  
 ☼ בתחומי השידור 10 ועד 400 מגה הרץ ערך הסף הבריאותי הינו  $200 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ .  
 ☼ בתחומי השידור 400 ועד 2000 מגה הרץ ערך הסף הבריאותי הינו תלוי תדר חלקי 200.  
 ☼ בתחומי השידור הגבוה מ- 2000 מגה הרץ ערך הסף הבריאותי הינו  $1000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ .
2. ערכי סף אלה אומצו גם ע"י המשרד להגנת הסביבה בישראל כ- סף בריאותי.
3. המשרד להגנת הסביבה אף החמיר וקבע סף סביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות לחשיפת הציבור, במקומות בהם שוהים אנשים ברציפות לאורך זמן כגון בתוך בתים, משרדים וכד'. סף זה עומד על עשירית מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.
4. להלן נתוני הסף הסביבתי באזורים המאוכלסים ברציפות:  
 ☼ בתחומי השידור 10 ועד 400 מגה הרץ ערך הסף הסביבתי הינו  $20 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ .  
 ☼ בתחומי השידור 400 ועד 2000 מגה הרץ ערך הסף הסביבתי הינו תלוי תדר חלקי 2000.  
 ☼ בתחומי השידור הגבוה מ- 2000 מגה הרץ ערך הסף הסביבתי הינו  $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ .
5. לגבי אזורים שאינם מאוכלסים ברציפות לאורך זמן הסף הסביבתי הינו 30% מהסף שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי.
6. מטעמי זהירות יתר, באתר שבו יתכנו שידורים ממקורות רבים, מקובל להניח את ערך הסף המחמיר (הנמוך ביותר) דהיינו  $20 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ .
7. קרינת הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 5 מיקרו וואט לסמ"ר.
8. באפשרותך למצוא הסברים נוספים בנושא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il) ובאתר החברה [www.galit.co.il](http://www.galit.co.il)





## מסקנות

1. רמת הקרינה שנמדדה בכל הנקודות נמוכה ואינה עוברת את ערך הסף הבריאותי המחמיר ביותר שהוגדר ע"י הועדה הבינלאומית לקרינה בלתי מייננת ICNIRP.
2. בהשוואה לערכי הסף החדשים של המשרד לאיכות הסביבה, שהם 10% מהערכים בהמלצות ICNIRP, מתקבל כי רמת השדה האלקטרומגנטי אשר נמדדה בכל האזורים הינה פחותה מהסף שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
3. בהסתמך על המחקרים העדכניים ביותר לגבי השפעות בריאותיות של קרינה אלקטרומגנטית לא נמצא עד היום קשר חד משמעי המתבטא בנזקים ביולוגים. עם זאת יש להתחשב בעקרון הזהירות המחייב נקיטת פעולות להפחתה של רמת החשיפה לקרינה ככל שניתן.

### יורם גבאי

יועץ מקצועי לבטיחות קרינה  
מומחה מטעם בית המשפט  
בורר לענייני איכות הסביבה

גבאי יורם  
בזק קרינה מוסמך  
רשימות מסי' 4/6-01-2031  
המשרד להגנת הסביבה





## תמונות

### כיתה ה' 4, בדיקה WIFI





## לוח החשמל במסדרון ליד חדר מורים





### לוח החשמל ומונה חברת חשמל ליד ו' 3



## לוח החשמל ליד המעלית



## מפסק הזרם בממ"ד ספרייה




## ראוטר בכיתה ה' 4





## מפת האנטנות הסלולריות בסביבת רח' נחל צלמון 23, מודיעין

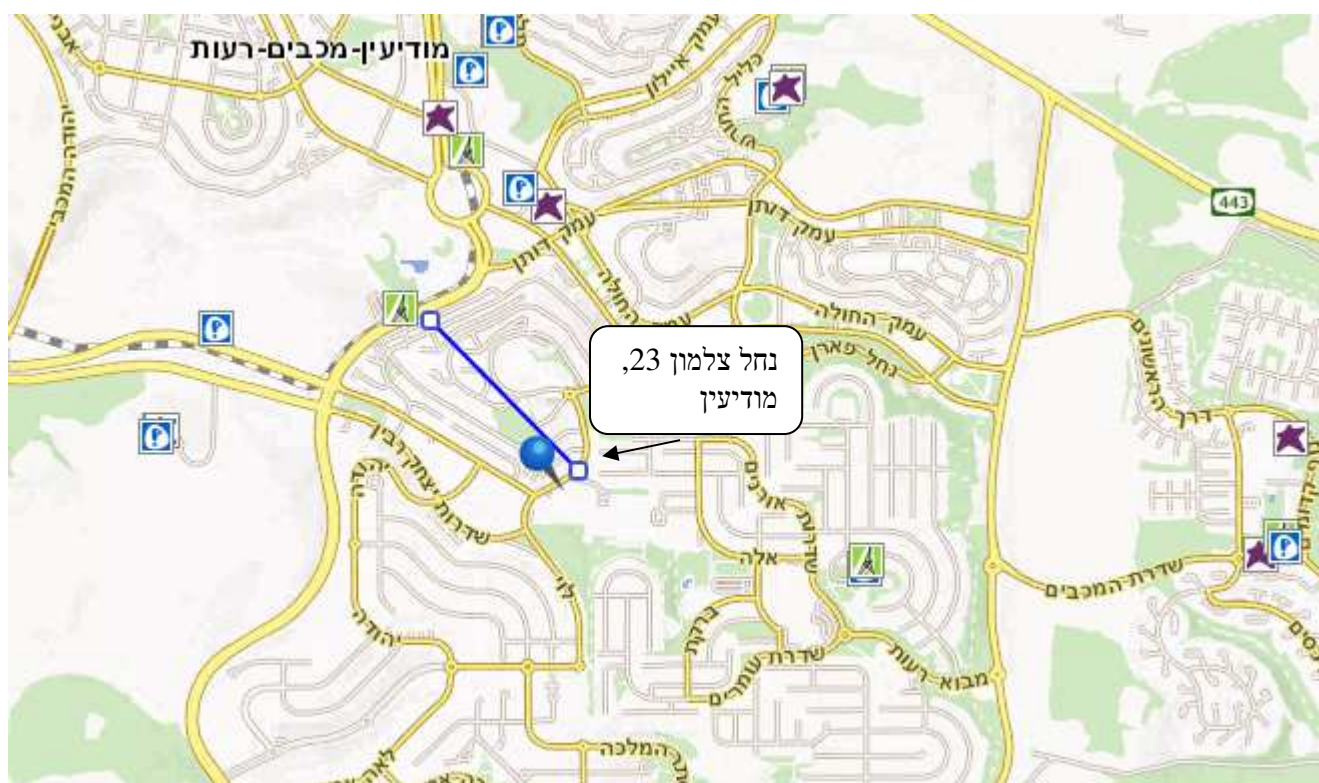

## נספחים





## נספח א': הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה

מדינת ישראל  
המשרד להגנת הסביבה



אגף מניעת רעש וקרינה

ז' תשרי תשע"ד  
11 ספטמבר 2013

### הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות במשך החשיפה

#### האגף למניעת רעש וקרינה - המשרד להגנת הסביבה

סביב מתקני חשמל נוצר שדה מגנטי. סוג זה של קרינה הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כ"מסרטן אפשרי". ככל שהזרם העובר במתקן גבוה יותר כן גדל השדה המגנטי הנוצר סביב המתקן.

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה מגנטי שמקורו במתקני חשמל. חשיפה כרונית, או חשיפה רצופה וממושכת, מוגדרת כחשיפה של מעל 4 שעות בכל יממה ומעל 5 ימים בשבוע. מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשייה וכו' נחשבים למקומות בהם החשיפה הינה חשיפה כרונית.

קביעת מדד כמותי לסף החשיפה הכרונית חיונית לצורך תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת שימושי קרקע לשהות ממושכת, למתן היתרי הקמה והפעלה למתקני חשמל ולשם פרשנות של תוצאות מדידות סביב מתקני חשמל ועוד.

בהתחשב במידע הקיים בתחום במדינות מפותחות ובספים אליהם מתחייבות באופן וולונטארי חברות החשמל במדינות אלה, משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל הציעו את הערך של 4 mG כ-סף המתייחס לממוצע ביממה עם צריכת חשמל מרבית אופיינית.

ערך זה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו עולה על 2 מיליגאוס ועל הסטטיסטיקה המראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא הינו פי 2 גבוה יותר מזרם בממוצע השנתי.

בצריכת שיא יומית אופיינית ישנו ניצול של כ-60% מיכולת מערכת החשמל (ישנם מתקנים בהם האחוז שונה). אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד, יש לנרמל את התוצאה של מדידת החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר בו בזמן המדידה. לא תמיד ניתן למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע מדידה של החשיפה לשדה מגנטי. בהעדר נתון זה, כאשר מקור החשיפה הינו מתקן בתוך בניין - הפעלת כל הצרכנים העיקריים בבניין, כגון: מערכת מיזוג האוויר, תהווה ייצוג מספק לקיום התנאי של עומס מרבי בעת המדידה.

ישנם מקומות בהם החשיפה מוגדרת כחשיפה של 24 שעות ביממה, כמו החשיפה בבתי מגורים. עם זאת, ישנם מקומות בהם החשיפה מוגבלת וזמן החשיפה מוגדר, כגון: מקומות עבודה, אמצעי תחבורה ציבורית ופרטית, אזורי מעבר וכו'. למרות שאין עדות מובהקת לסוג הקשר בין זמן החשיפה להשפעת החשיפה על הבריאות, מוצע לנקוט בעקרון הזהירות המונעת (Precautionary principle) ולהניח כי ישנו יחס ישיר בין משך החשיפה לרמת (מידת) החשיפה. על בסיס הנחה זו, ניתן להשתמש במדד של 4mG בממוצע ביממה, בה הצריכה מרבית, לצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה.







מדינת ישראל  
המשרד להגנת הסביבה

אגף מניעת רעש וקרינה

### מידע מנחה לתכנון קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל

ההצעה המובאת להלן משמשת כמידע מנחה, ומחייבת הפעלת שיקול דעת של כל מי שמתכנן קרבה בין אזור מאוכלס למתקן חשמל - כל מקרה לגופו. לדוגמה, מומלץ שלא להשתמש בסוג זה של ממוצע בכל הקשור לחשיפה במוסדות חינוך בהם לומדים ילדים שמתחת לגיל 15.

אם אדם נמצא בסמוך למתקן חשמל זמן של  $T$  שעות מדי יום, החשיפה בסמוך למתקן החשמל הינה  $B_W$  והחשיפה בשאר הזמן ביממה הינה  $B_0$ . סך כל החשיפה הממוצעת שלו לאורך כל היממה הוא:

$$B_{\text{ממוצע}} = \frac{B_W \cdot T + B_0 \cdot (24 - T)}{24}$$

למרות שהחשיפה של אדם שלא נמצא בסמוך למתקן חשמל אינה עולה לרוב על 0.4 מיליגאוס, יש לקחת בחשבון שחשיפה זו הינה 1mG בממוצע. לכן:

$$B_0 = 1mG$$

אם יש מדידה אמינה של קרינת הרקע, וזו עולה על 1mG, יש להשתמש בתוצאת המדידה.

לפי המלצה משותפת של משרדי הבריאות והגנת הסביבה, החשיפה הממוצעת ביום, עם צריכת חשמל טיפוסית מרבית, חייבת להיות נמוכה מ-4 מיליגאוס:

$$B_{\text{ממוצע}} < 4mG$$

לכן, אם ידוע זמן השהייה, בשעות ביממה בסמוך למתקן חשמל, יש להגביל את החשיפה, במיליגאוס, ל:

$$B_W < \frac{72}{T} + 1$$

אם ידועה רמת הקרינה  $B_W$ , בעקבות חישוב או בעקבות מדידה ונרמול לזרם מרבי, יש להגביל את זמן השהייה ל:


$$T < \frac{72}{B_W - 1}$$

בשיקולים אלו ההתייחסות היא לחומרה, מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה ובסופי השבוע וזאת כדי לקיים את עקרון הזהירות המונעת.





מדינת ישראל  
המשרד להגנת הסביבה  
אגף מניעת רעש וקרינה

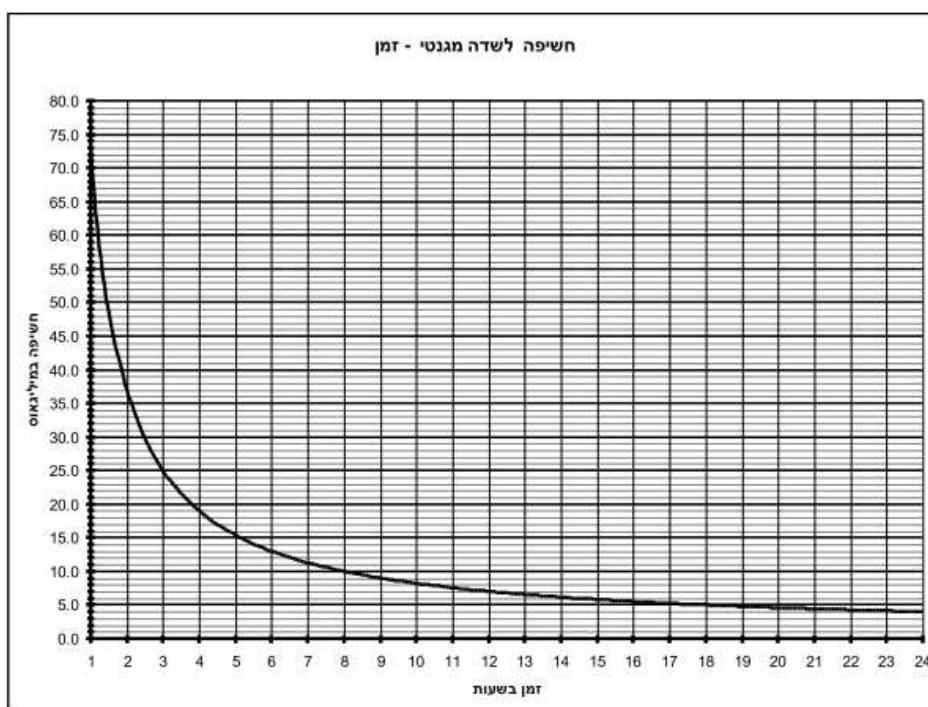

ערכים אלו הינם בסיס בקביעת הצורך לטפל בהפחתת החשיפה סביב מתקנים קיימים.

**אזהרה:** אין להשתמש בנוסחאות אלו עבור זמן שהייה נמוך משעה ביממה ועבור חשיפה של פחות מ-1 מיליגאוס.





## נספח ב': המלצות ותקנים מהעולם

**המלצות ארגון הבריאות העולמי:** ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה הרגעית** המרבית המותרת של בני אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה **2000 מיליגאוס**.

**המלצות הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן:** הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור **לאורך זמן** לשדה מגנטי העולה על **2 מיליגאוס** הינם "גורם אפשרי לסרטן" **POSSIBLE CARCINOGENIC**

**בארה"ב,** הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף עם רשויות התכנון המקומיות והתושבים. **בקליפורניה** לדוגמא הסף הסביבתי המקובל הוא **2 מיליגאוס**.

**בצרפת ואנגליה,** כמו בארה"ב, הסף הסביבתי נקבע פר פרויקט ובשיתוף ועדות התכנון השונות.

**בשווייץ,** קיימת **חקיקה ותקינה** שקובעת **חשיפה מרבית של 10 מיליגאוס**, אשר בישראל מתורגמת ל-2.5 מיליגאוס (השוני נובע משיטת הפעלה שונה, תדר שונה).

**נתוני מחקרים מהארץ ומהעולם:** ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע מאות מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת **בתוך מרבית בתי המגורים** בארץ ובעולם, אינה עולה על **0.4 מיליגאוס**.

**המלצות המשרד להגנת הסביבה:** המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויפעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, **לשם הפחתה ככל האפשר** של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל.



## נספח ג' : שדה מגנטי - סיכונים, תקנות והמלצות

- ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי רמת **החשיפה הרגעית** המרבית המותרת של בני-אדם לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה 2000 מיליגאוס. קביעה זאת מסתמכת על המלצות ICNIRP (ועדה בינלאומית מקצועית להגנה מקרינה בלתי מייננת) משנת 2010 שקבעו ערכי סף לחשיפת הציבור לשדה מגנטי בתדר נמוך. יש לציין כי הקביעה של ICNIRP אינה מבדילה בין חשיפה רגעית לחשיפה ממושכת. (המלצות אלו מעדכנות את ההמלצה לסף של 1000 מיליגאוס משנת 1998). זוהי גם ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה בישראל עבור חשיפה רגעית.
- נוסף להנחיות ICNIRP, קיים ספר שנקרא TLV בנושא גהות תעסוקתית שיוצא לאור מדי שנה על ידי האגודה האמריקאית לגהות תעסוקתית (ACGIH). ספר זה קובע ערכי סף (Threshold Limit Values) לחשיפה של עובדים לחומרים מסוכנים ולקרינה. בתחומים רבים ספר זה מקובל על ידי משרד התמ"ת בארץ כמדריך לקביעת ערכי סף בנושא גהות תעסוקתית, כאשר ערכים מתחת לערכי הסף נחשבים כבלתי מסוכנים לבריאות העובדים. לפי ספר זה, סף החשיפה של עובדים (occupational limit) לשדה מגנטי הנובע מרשת החשמל הפועלת בתדר 50 הרץ הוא 12 גאוס, כלומר 12,000 מיליגאוס.
- הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן (חשיפה ממושכת) לשדה מגנטי ממוצע (על פני 24 שעות) העולה על 2 מיליגאוס הינם "גורם אפשרי לסרטן" (Possible Carcinogenic). קביעה זאת מבוססת על מחקרים שהראו כי בקרב ילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס, אחוז החולים בלוקמיה (סרטן הדם) היה גבוה פי אחד וחצי מאשר בקרב ילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.
- ארגון הבריאות העולמי סיווג את השדות המגנטיים מרשת החשמל בדרגת סיכון שלישית כגורם אפשרי לסרטן - possibly carcinogenic. לשם השוואה, בדרגת סיכון זו מצויים גם קפה וגזים שנפלטים ממנוע בניזין. המחקרים בתחום עדיין נמשכים ועד היום לא מצאו באופן חד משמעי קשר נסיבתי בין חשיפה לשדה מגנטי גבוה ומחלת הסרטן.





## המשך: שדה מגנטי - סיכונים, תקנות והמלצות

- מחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר בארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם, היא בין 0.4 מיליגאוס ל-1 מיליגאוס.
- המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור מהמרכיבים השונים של רשת החשמל. מומלץ שהחשיפה הממוצעת (ממוצע על פני 24 שעות) של אדם לשדה מגנטי לא תעלה על 4 מיליגאוס.
- לפי עקרון הממוצע של 4 מיליגאוס של המשרד להגנת הסביבה בארץ, מדיניות המשרד היא שבמקומות עבודה בהם שוהים עובדים במשך שמונה שעות, מומלץ לא להיות חשופים לשדה מגנטי העולה בעוצמתו על 10.4 מיליגאוס. המלצה זאת מתבססת על חישוב המניח חשיפה ל-0.4 מיליגאוס כשנמצאים בבית (חשיפה למשך 16 שעות), כך שבתוספת של חשיפה ל-10.4 מיליגאוס במשך 8 שעות במקום העבודה, מקבלים ממוצע יומי שהוא בדיוק 4 מיליגאוס שהוא סף החשיפה הממוצעת המומלצת [לפי החישוב הבא:  $(16 \cdot 0.4 + 8 \cdot 10.4) / 24 = 4$ ]. אם עובד נמצא במקום עבודתו יותר משמונה שעות, סף החשיפה יהיה נמוך יותר מ-10.4 מיליגאוס.

|      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |        |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|--------|
| 83.2 | 41.6 | 27.7 | 20.8 | 16.6 | 13.9 | 11.9 | 10.4 | 8.3 | 6.9 | 4  | mG שדה |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10  | 12  | 24 | שעות   |

לוח מס' 1: זמן שהייה המומלץ (שעות ביממה) בהתאם לעוצמת הקרינה במקום שהייה

- ניתן למצוא הסברים נוספים בנושא זה באתר האינטרנט של חברת גלית בכתובת [www.galit.co.il](http://www.galit.co.il)



## נספח ד': קריטריונים למרחק בין קווי מתח ובנייני מגורים

להלן מרחקי ההתקרבות ברמות מתח שונות לבנייני מגורים\*:

1. **קווי מתח נמוך**: מרווח מזערי של 2 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
2. **קווי מתח גבוה (13, 22, 33 ק"ו)**: מרווח מזערי 3 מטרים ממוליך הפאזה הקרוב לכל חלק בולט של מבנה מאוכלס.
3. **קו מתח עליון (161KV)**: פרוזדור הבטיחות הוא 20 מטרים מציר הקו.
4. **קו מתח על (400KV)**: פרוזדור הבטיחות הוא 35 מטרים מציר הקו.

\*על פי קובץ תקנות משרד האנרגיה



## נספח ה': רמות חשיפה מרביות מותרות לקרינה על פי המשרד להגנת הסביבה


| רמות חשיפה מרביות מותרות<br>לחשיפה רצופה וממושכת<br>(10% מסף החשיפה הבריאותי) |                           |                           | רמות חשיפה מרביות מותרות<br>(30% מסף החשיפה הבריאותי) |                           |                           |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| ז'<br>צפיפות<br>הספק<br>(W/m <sup>2</sup> )                                   | ו'<br>שדה<br>מגנטי<br>A/m | ה'<br>שדה<br>חשמלי<br>V/m | ד'<br>צפיפות<br>הספק<br>(W/m <sup>2</sup> )           | ג'<br>שדה<br>מגנטי<br>A/m | ב'<br>שדה<br>חשמלי<br>V/m | א'<br>הקרינה הנוצרת<br>ממקור הקרינה<br>תחום התדרים |
| -                                                                             | 0.5                       | 8.7                       | -                                                     | 1.5                       | 26.1                      | 100KHz – 150KHz                                    |
| -                                                                             | $f / 0.073$               | 8.7                       | -                                                     | $0.219 / f$               | 26.1                      | 0.15MHz - 1MHz                                     |
| -                                                                             | $f / 0.073$               | $8.7 / \sqrt{f}$          | -                                                     | $0.219 / \sqrt{f}$        | $26.1 / \sqrt{f}$         | 1MHz - 10MHz                                       |
| 0.2                                                                           | 0.023                     | 8.85                      | 0.6                                                   | 0.04                      | 15.33                     | 10MHz - 400MHz                                     |
| $f / 2000$                                                                    | $0.00115 \sqrt{f}$        | $0.435 \sqrt{f}$          | $f / 2000$                                            | $0.002 \sqrt{f}$          | $0.753 \sqrt{f}$          | 400MHz - 2000MHz                                   |
| 1                                                                             | 0.051                     | 19.29                     | 3                                                     | 0.0885                    | 33.37                     | 2GHz – 300GHz                                      |

"צפיפות הספק" – שטף (flux) אנרגיה הנמדד ביחידת שטח מוגדרות, במשך יחידת זמן;  
"f" – תדר השידור ביחידות המצוינות בטור א'.



נספח ו'

# גרף סיפי הקרינה - RF

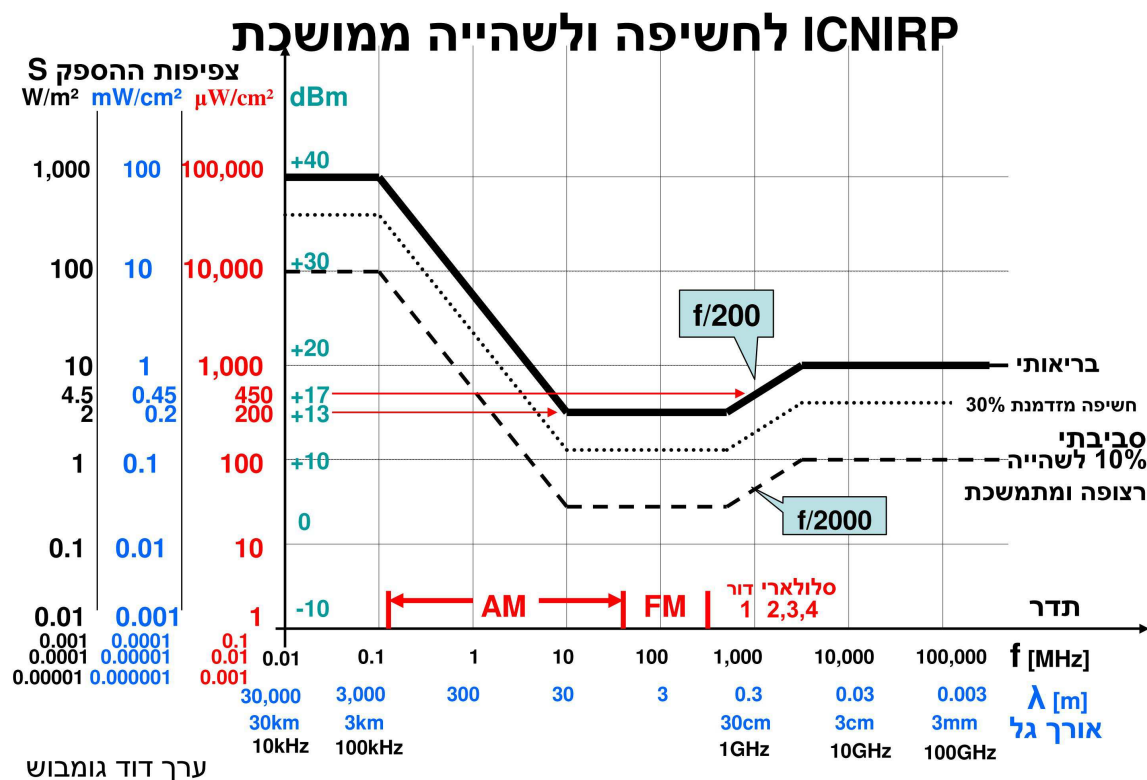



## נספח ז'

### המלצות

המשרד להגנת הסביבה, מתוקף היותו הגוף הממשלתי האחראי על מתן היתרים לביצוע מדידות רמת קרינה, אוסר על בעל ההיתר לרשום המלצות בגוף הדו"ח. לכן, המלצות אלו מובאות בנספח זה ואינן מהוות חלק מהדו"ח הנ"ל.

### להלן המלצתנו:

מומלץ לבצע בדיקות קרינה תקופתית אחת לשנה לאור היתכנות שינויים בתאימות האלקטרומגנטית ובעומסי החשמל ובכיווניות האנטנות והתקנות מערכות חדשות.

בכבוד רב,

#### יורם גבאי

יועץ מקצועי לבטיחות קרינה  
מומחה מטעם בית המשפט  
בורר לענייני איכות הסביבה

גבאי יורם  
בדק קרינה מוסמך  
רשיונות מס' 2031-01-4/6  
המשרד להגנת הסביבה

GALIT  
גלית החברה לאיכות הסביבה





